



ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
ของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงราย



ชื่อลำน้ำ น้ำจัน เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่คำ/แม่น้ำโขง ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา  
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย


รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CR0701004002  
วันที่สำรวจ: 25 ตุลาคม 2562

พิกัดเริ่มปัญหา				พิกัดสิ้นสุดปัญหา										
X(UTM)	589511	Y(UTM)	2226968	X(UTM)	589527	Y(UTM)	2227010							
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา			กว้าง (เมตร)		ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง							
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา			3		3		1:1.5							
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา			2		2.5		1:1							
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา														
- ทางน้ำเปิด			-		-		-							
- สะพาน			-		-		ความยาวของตอม่อ - เมตร							
							จำนวนตอม่อ - ช่อง							
- กรณีที่ตลอด		ทอกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง		1	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนทอ	-	ช่อง		
		ทอเหลี่ยม	กว้าง	-	เมตร	สูง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนทอ	-	ช่อง
- อื่นๆ			-											
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา			2		2.5		1:1							

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ 10 -1000 เมตร การตาดผิวของลำน้ำ ไม่ตาดผิว  
ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ ปานกลาง ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ทุกปี  
สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ วัสดุที่ใช้ตาดผิวของลำน้ำ -

> โดยธรรมชาติ -  
> โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณสุขโรค: ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำมีขนาดเล็กเกินไประบายน้ำหลากไม่ทัน  
ระดับการกีดขวาง ปานกลาง คิดเป็น 30-70% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข -  
โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ -  
สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีแผน

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
มีคลองส่งน้ำจากแม่น้ำจัน และมีท่อลอดทอกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 ช่อง ลอดใต้ถนนมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำหลากได้ทันทำให้เกิดน้ำท่วม สาเหตุเกิดจากฝาน้ำล้นแม่น้ำจันในเขต อบต.ป่าตึง ปัจจุบันการไหลของน้ำได้เปลี่ยนเส้นทางใหม่โดยไหลเข้าลำเหมืองส่งน้ำมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณทางแยกแม่ฮ้อยในเขตเทศบาลแม่จัน	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 251.83$ ตารางกิโลเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $157.93 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 50 ปี ขุดลอกเอาตะกอนทรายเศษกิ่งไม้ออกจากคลองส่งน้ำและท่อลอดก่อนฤดูน้ำหลาก และก่อสร้างประตูควบคุมน้ำบริเวณปากคลองส่งน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลมายังแยกแม่ฮ้อยให้มีขนาดเหมาะสมไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำ (ดูแบบรายละเอียดได้ในารออกแบบรายละเอียดการแก้ปัญหาลำน้ำกีดขวางทางน้ำ)

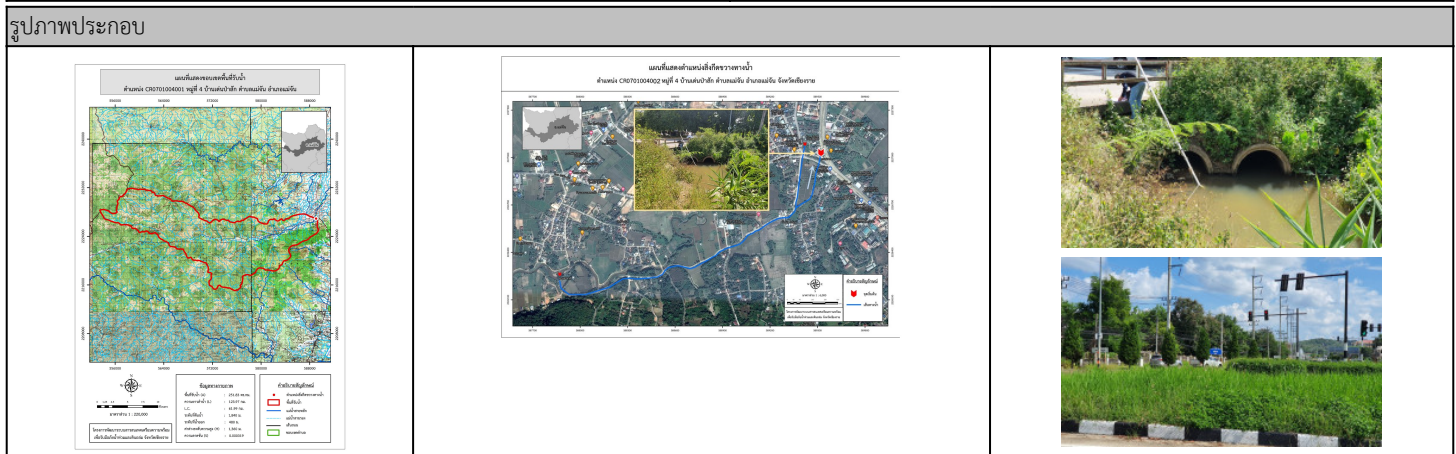

\*หมายเหตุ ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษาวางแผน ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายและคดีความ